

THOMAS

Sports
Equipment
Limited

Lofty's Loft - Pinfold Lane - Bridlington - East Yorkshire - YO16 5XS

Telephone: (0262) 678299 - Facsimile: (0262) 602063

RECEIVED
01 MAY 1997

BULLETIN DE SERVICE

Date	29/04/97
Numéro de Bulletin	197/TSE
Sujet	Bouclette de fermeture, élévateur inversé type 17
Statut	OBLIGATOIRE
Identification	La bouclette de verrouillage des élévateurs ne doit pas être plus longue que 2,5 centimètres (voir le diagramme)
Origine du bulletin de service	Des cas de retards de libération constatés à Kassel (Allemagne). Les utilisateurs doivent contacter le revendeur ou le constructeur pour avoir leurs élévateurs modifiés en accord avec les nouvelles
Mise en conformité	31/09/1997
Communication	Revendeurs/Clubs/BPA
Note :	Les sacs sur lesquels les anomalies de construction des bouclettes de verrouillage ont été constatés ne sont PAS immobilisés. Néanmoins la modification doit être effectuée aussi vite que possible. En cas de remise en service avant que la modification soit effectuée, les utilisateurs doivent être informés des difficultés potentielles en cas de procédure de libération de la voile principale.



Longueur de
bouclette trop
grande si = ou >
à 2,5 cm

