



STRONG ENTERPRISES
11236 SATELLITE BLVD
ORLANDO, FL 32837
Tel 407 859 9317
Fax 407 850 6978
ted@strongparachutes.com
www.strongparachutes.com

BULLETIN DE SERVICE n°26

DATE D'EMISSION : 18 Avril 2007

SUJET : Quasar II, P/N115100, Quasar II Elève P/N115102,
Quasar version militaire II P/N 115103.

Ejection de l'extracteur de secours du conteneur, lorsque la voile principale est toujours dans le conteneur.

IDENTIFICATION : Tous les sac-harnais Quasar II, ainsi que ceux équipés du système 'Flinger/PRO' (Positive Reserve Opening), monté en installation d'origine ou suite à une modification, ainsi que ceux sans ce système.

STATUT : Retrait obligatoire du dispositif 'Flinger/PRO' et remplacement du rabat secondaire intérieur, avec la plaque de lancement d'extracteur, et de l'extracteur, avant le prochain saut.

HISTORIQUE : Des essais au sol sur plusieurs conteneurs de secours Quasar II, avec la voile principale laissée dans le conteneur, ont montré des extractions lentes ou entravées de l'extracteur. Aucun incident n'a été constaté en chute. Plusieurs tests, avec le conteneur principal ouvert et les cache élévateurs sortis (simulant une procédure de secours, après l'ouverture de la voile principale), ont montré une extraction normale de l'extracteur, se séparant nettement du conteneur de secours. D'autres tests ont révélé que l'assemblage métallique du 'Flinger'/PRO pourrait dépasser le seuil de tolérance acceptable, en limitant le mouvement des rabats latéraux du conteneur et l'extraction de l'extracteur de secours.

BULLETIN DE SERVICE : Par précaution, Strong Enterprises demande de renvoyer tous les sac-harnais Quasar II à Strong Enterprises pour une modification comprenant :

1. Le retrait de l'assemblage d'acier du 'Flinger'/PRO.
2. Le remplacement du rabat supérieur secondaire par un rabat muni d'une plaque de lancement).
3. Le remplacement de l'extracteur.

Cette modification résorbe le risque de blocage de l'extracteur de secours durant la procédure de secours, lorsque la voile principale est toujours dans le conteneur, et assure une extraction plus sûre de l'extracteur.

Eléments nécessaires requis : sac-harnais Quasar II et extracteur de secours.
Les voiles principales et de secours ne sont pas nécessaires, merci de les retirer avant l'envoi. Les sacs Quasar II seront modifiés selon le principe du premier arrivé, premier servi. Nous fournirons les efforts pour renvoyer le Quasar II dans les meilleurs délais. Strong Enterprises fournira cette modification gratuitement, incluant la mise en conformité du 18 Avril au 30 Septembre 2007.

DATE DE MISE EN CONFORMITE : Avant le prochain saut.

EMETTEUR : Strong Enterprises, 11236 Satellite Blvd. Orlando, FL 32837.

DIFFUSION : Website : www.strongparachutes.com,
Parachutist Magazine, Skydiving magazine, Drop Zone.com, PIA, APF, CSPA et FAA.