

Mise à niveau des arrêteurs du glisseur FireBolt

10/11/2004

Jump Shack

1665 Lexington Ave. #106 DeLand, FL 32724 USA

(386) 734-5867 FAX (386) 734-8464 www.jumpshack.com

11 Octobre 2004

Mise à jour FireBolt

Cette note a pour intention de répondre aux problèmes d'ouverture occasionnels, pouvant se produire sur les FireBolt 110 ou plus petits.

Rapport : "Ouvertures dissymétriques occasionnelles" ; "Glisseur semblant rester en haut, avant que seul un côté ne s'ouvre, causant un virage dans cette direction".

Analyse : Nous avons découvert que la partie freinée du bord de fuite de la voile peut se coincer à l'intérieur des arrêteurs du glisseur, sans toucher les butées des suspentes "C".



Intervention : Ajouter un arrêtoir pour le glisseur à l'intérieur, de l'autre côté du bord de fuite.

