



COMMISSION TECHNIQUE PERMANENTE

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 90

Référence : YD/CR/2000/

Date : 11 Janvier 2000

OBJET : Contrôle de maintien de la gaine de câble sur le boîtier de déclenchement des FXC 12000

Matériels concernés : FXC 12000

TEXTE : Quelques déclenchements intempestifs de FXC 12000 dus au délogement de la gaine de câble de son boîtier ont amené la Sté Parachutes de France à produire le bulletin technique joint en annexe.

Ce délogement a pour origine le mauvais maintien du clip à oreille et provoque l'ouverture intempestive du parachute de secours et ceci dans n'importe quelle phase du saut (sortie, chute, ouverture du parachute principal, etc...) avec toutes les conséquences graves que l'on peut imaginer.

Tous les appareils en service devront donc être testés **précautionneusement** suivant le bulletin technique ci-joint et ceci quel que soit leur numéro de série.

En cas d'amorce de désolidarisation, retourner l'appareil à la Société de maintenance et en informer la F.F.P.

PERSONNEL QUALIFIE : Plieurs (P) – Directeurs Techniques

DATE D'APPLICATION : Dès réception

RAPPEL : Cette opération de contrôle devra être mentionnée sur la fiche du déclencheur de sécurité dans le livret individuel de parachute sportif (exemple : test de maintien de la gaine de déclenchement effectué le ... par)

DIFFUSION :

- Président F.F.P.
- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Plieurs Réparateurs
- Etats Majors de : l'Armée de Terre - l'Armée de l'Air - de la Marine
- Membres de la C.T.P.
- S.T.P.A.
- C.A.P.
- E.T.A.M.A.T Montauban
- Direction des Sports
- Paramag - Drop Zone
- Parafun - Parachute Shop - Parachutes de France
- FXC Corporation