

# COMMISSION TECHNIQUE PERMANENTE

## CIRCULAIRE DE SECURITE N° 92

Date : 21 Novembre 2000

**OBJET** : Effort d'ouverture de conteneur secours

**Matériels concernés** : Sac-harnais ADVANCE équipé d'une gaine textile de guidage de câble de déclenchement secours.

**TEXTE** : Au cours d'un contrôle périodique, un effort important a été mesuré lors de la traction sur la poignée de commande d'ouverture du conteneur secours de ce matériel (  $\simeq$  11 daN).

Après repliage du parachute, le même effort était mesuré.

Plusieurs essais ont par la suite démontrés que cet effort était dû au frottement du câble à l'intérieur de la gaine textile et que le remplacement de celle-ci par une gaine métallique le ramenait dans les normes (entre 5 et 9 daN pour les clauses techniques EQ 530/03 et entre 2 et 10 daN pour les normes TSO).

**Instruction** : Procéder, parachute sur le dos, à une mesure d'effort à l'aide d'un dynamomètre. Si celle-ci s'avère supérieure à la norme, vous pouvez faire procéder par la Sté PARAFUN au remplacement de la gaine textile par une gaine métallique.

Jérôme BUNKER – PARAFUN – Le mas de Pouverel – 83340 LE LUC

Tel : 04.94.73.47.88 – Fax : 04.94.73.47.90

**PERSONNEL QUALIFIE (pour les essais)** : Plieurs ou BEES

**RAPPEL** : Cette opération de contrôle ainsi que la valeur de la mesure effectuée devront être mentionnées sur la fiche sac-harnais du livret individuel de parachute

**DATE D'APPLICATION** : Dès réception