



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tel 01.53.46.68.68 - Fax : 01 53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr - Web : www.ffp.asso.fr

COMMISSION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE CIRCULAIRE DE SÉCURITÉ N° 111

Référence : JMS / 06 / 1210

Date : 06 juin 2006

Emetteur: Eric Fradet

OBJET : retard d'extraction et d'ouverture de voile principale

Matériels concernés : extracteurs de voile principale Hand Deploy ou Pull out de 27-28 pouces (68 cm-71 cm) en F 111 de marque **AERODYNE**.

Texte : Plusieurs pratiquants ont constaté de nombreux retards d'extraction dus à des extracteurs **neufs** hand deploy ou Pull out AERODYNE. Certains de ces retards importants ont conduit à des procédures de secours.

Il est hautement probable que la taille ou/et la qualité des matériaux de ces extracteurs en tissu basse porosité (F-111) ne soit pas suffisant pour assurer l'extraction par la seule traînée.

Des analyses sur les raisons de ces incidents sont actuellement menées par le constructeur, qui a déjà effectué l'échange d'extracteurs neufs défectueux par des extracteurs de plus grandes dimensions.

Recommandations:

- retirer du service les extracteurs de voile principale **AERODYNE 28 pouces** en F111,
- faire effectuer par un réparateur les décousures nécessaires sur l'extracteur sans enlever toute la ligne d'extraction et le faire parvenir à un représentant Aérodyne ou directement au constructeur,
- le constructeur les remplacera gratuitement et sans frais d'envoi par des extracteurs AERODYNE de 32 pouces en F111 ou AERODYNE 30 pouces selon la surface de voile principale employée,
- prendre conseil et contact avec le représentant AERODYNE local ou auprès de Arnold COLLENTEUR au 00 31 6 551 709 27 ou e-mail a.collenteur@aerodyne-int.com,
- informer la FFP de tout incident concernant les extracteurs AERODYNE en Tissu F 111 ou en zéro porosité.

Date d'application : **Immédiate**

DIFFUSION :

- Directeurs Techniques pour affichage
- Moniteurs
- Plieurs / Réparateurs
- Tout Public