



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

**COMMISSION TECHNIQUE ET
PEDAGOGIQUE
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 135**

Réf.: JMS/07/1208

Date: 05 juin 2007

Emetteur: Eric FRADET

Objet: Vérification des longueurs des suspentes de commandes de manœuvre.

Matériels concernés: Voilures Decelerator 120 d'avant décembre 2001 fabriquées par la société Parachutes Systems

Texte: Au cours d'un travail de recherches, il est apparu que suite à des problèmes de décrochage au posé, Parachute Systems (ex-Chute Shop) a modifié les longueurs de commandes de manœuvre de ses voilures de secours **Decelerator 120** à partir de **Décembre 2001**.

Cette modification a été faite sans avertir les propriétaires des voilures d'avant décembre 2001 et sans proposition de remise à hauteur des voilures en service.

Au vu des bénéfices de cette amélioration qui concerne tout particulièrement les personnes de grande taille avec une charge alaire importante, il a été demandé au constructeur de produire un Bulletin de Service à ce sujet.

Dans l'attente de ce bulletin de service, la CTP sensibilise tout propriétaire de ce type de voilures de secours **Decelerator 120** d'avant décembre 2001, afin qu'il fasse modifier les longueurs de commandes de freins des voilures impliquées.

Cette modification doit être effectuée par le constructeur lui-même ou par la société Sky Spirit, seule reconnue par le constructeur comme compétente en France pour la remise à niveau.

POUR AFFICHAGE



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

parachutesystems

Reg No: 2002/50029/23

Eric Fradet

To: _____

From: **Chris Dales**



Date: **29/03/2007**

32 Melbourne Road . Dallbridge,
Durban, S.A. 4014

Tel: (031) 304 8038 /Fax (031) 304 8082

email: info@parachutesystems.co.za

LA MARGE PERMISE EST DE L'ORDRE DE 2 à 3 CENTIMÈTRES SUR LA LONGUEUR TOTALE, DEPUIS LA POIGNÉE JUSQU'AU BORD DE FUITE

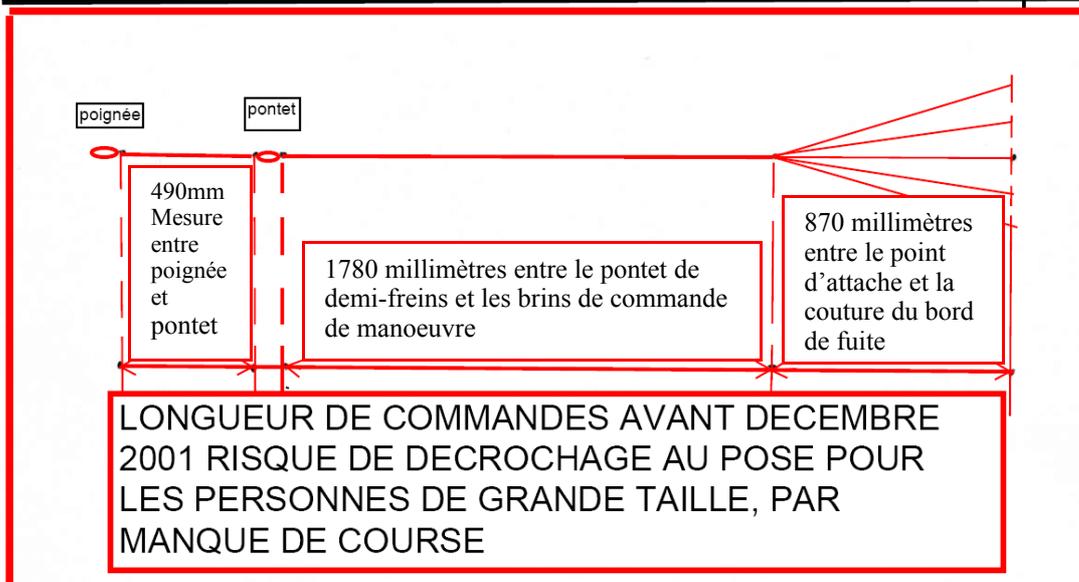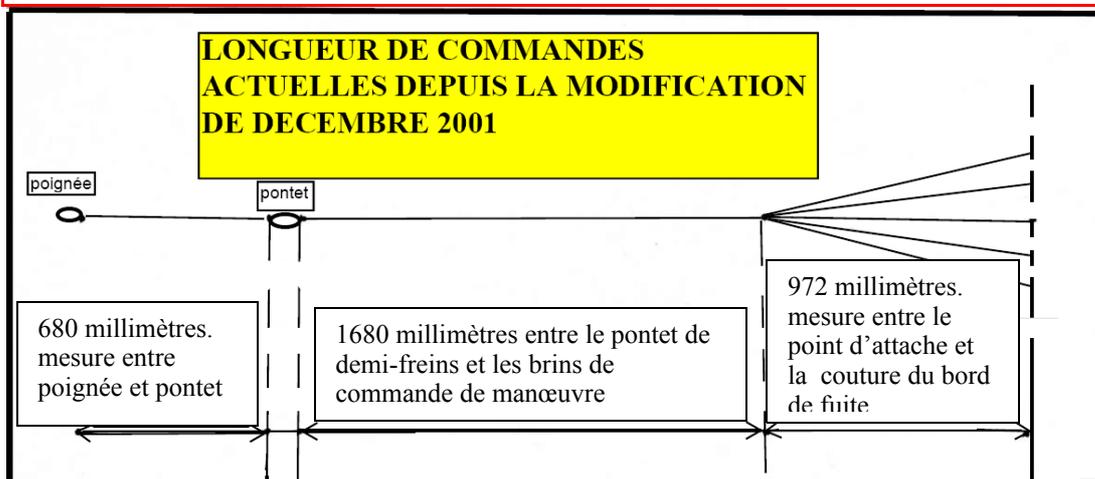

Actions:

- Vérifier à l'aide du document ci-dessus si la voileure a bénéficié de l'amélioration. en cas de difficulté contacter eric Fradet (FFP)

POUR AFFICHAGE



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

Personnel qualifié: Plieurs pour l'opération de contrôle puis pour la remise à niveau :

- contacter directement le constructeur :

info@parachutesystems.co.za

ou Tel : 0027313048038

ou Fax : 0037313048082

ou la société SKYSPIRIT qui est la seule habilitée en France par le constructeur PARACHUTE SYSTEMS pour intervenir sur la remise à niveau.

Contact : <http://www.skyspirit.fr> ou e mail à ludo@skyspirit.fr

Les réparateurs ne sont **PAS** habilités à intervenir sur les voilures concernées.

Date d'application: Lors du prochain cycle de pliage de secours

Diffusion:

-Président F.F.P.

-D.T.N.

-Directeurs Techniques

-Parachute Systems- Sky Spirit

-Plieurs / réparateurs

-Etats Majors de l'Armée de Terre, Armée de l'Air et de la Marine

-Membres de la C.T.P.

-C.E.V.A.P

-B.S.M.A.T Montauban

-D.T.M.P.L Orléans

-DGAC Monsieur JOUBERT

-DGA Monsieur PERRIN

-Direction des Sports Monsieur MORLET

-Paramag

-FFP Contacts

POUR AFFICHAGE